


立銑刀各部份名稱




尖角保護

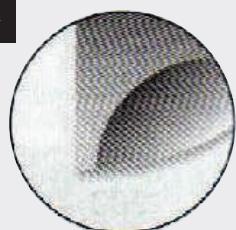

尖角保護時

- 尖角部剛性好，不易崩刃
- 尖角部鋒利度下降

尖角

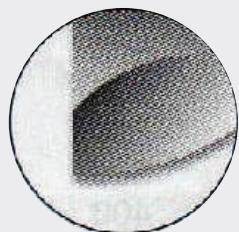

尖角型時

- 工作清角時使用
- 尖角部鋒利，但易崩刃
- 碳素鋼和調質鋼也能使用，尤其廣泛應用於鋁材等非鐵材質的加工
- 對於高硬度的工作，因崩刃而無法適用

立銑刀的故障分析與對策

項目	故障	原因	對策
加工面精度	加工面較粗	● 振動，顫振	● 提高工件安裝剛性 ● 改正機械的不良部位 ● 降低立銑刀的轉速 ● 進行逆銑 ● 將立銑刀的刃長，伸出長度控制在最小範圍
		● 加工工件的硬度不均一	● 測量硬度後進行選擇
		● 先端形狀不合適	● 採用合適的前角，後角 ● 改善磨削面的表面粗糙度
		● 有積屑瘤，熔附物	● 除去積屑瘤和熔附物 ● 檢查切削液的變質情況
		● 刀尖鈍化	● 確定適當的再研磨時期
	加工面擠裂	● 切削速度過快	● 減慢切削速度
		● 切削液不適，不足	● 變更切削液或供給方法
		● 切削刃的摩擦不均衡	● 通過再研磨除去摩擦
		● 刀部有熔附物	● 除去熔附物 ● 更換切削液
		● 切削刃有打痕	● 注意使用，保管
形狀精度	垂直度	● 刀數較少	● 按2刃→4刃→6刃增加刀數
		● 切入量，進給過大	● 減小切深，進給量
		● 螺旋角過大	● 減小螺旋角
	加工面波紋	● 切入量，進給量過大	● 減小切深，進給量
		● 伸出長度過長	● 使用刃長，伸出長度最短的立銑刀
		● 安裝用具的工作支撐面垂直度不夠	● 改善支撐面的垂直度
	再研磨後的壽命較短	● 工件材料硬度較高	● 熱處理為適合的硬度 ● 工件材料為高硬度時，減小進給量或者更換為更高硬度刀具材料
		● 進給量不適	● 變更為適合的進給量
		● 有積屑瘤，熔附物	● 除去積屑瘤和熔附物 ● 選擇合適的切削液
		● 切削液不適	● 選擇合適的切削液 ● 使用足量的切削液
		● 加工工件材料的缺陷	● 實現工件材料內部組織的平均化 ● 消除硬度不均
立銑刀的壽命	切削刃的摩擦較大	● 刀尖角度不適	● 再研磨為適合的前角，後角
		● 立銑刀的切削性能下降	● 進行表面處理
		● 切削液不適	● 變更為合適的切削液 ● 變換給油方式
		● 再研磨時期不適	● 對再研磨時間進行管理
	刀刃缺損	● 振動，顫振	● 加強加工工件安裝用具
		● 工件材料的缺陷	● 實現內部組織的平均化 ● 使用合適的硬度，消除硬度不均 ● 檢查是否有硬質異物，砂等混入材料
		● 進給量不適	● 減少進給量
		● 切削刃鈍化	● 實施再研磨
		● 切削液劣化	● 更換切削液
	折斷	● 工件固定不當	● 切實固定加工工件 ● 改善安裝用具
		● 切削刀刃鈍化	● 實施再研磨
		● 立銑刀使用不當	● 注意保管，使用
		● 切削堵塞	● 大量使用切削液，乾式時用噴氣機等吹去切屑

立銑刀加工中切削條件的計算方式

■ 切削速度（線速度）

.....即立銑刀刀刃圓周面上的某一點在每分鐘內移動的距離。可通過下述公式求出。

$$V = \frac{\pi \times D \times N}{1000}$$

V = 切削速度 (m/min)

$\pi = 3.14$ (圓周率)

D = 立銑刀刃徑 (mm)

N = 轉速 (min⁻¹)

■ 轉速

.....即裝夾立銑刀的機械主軸在每分鐘內旋轉的轉數。可通過下述公式求出。

$$N = \frac{100 \times V}{\pi \times D}$$

N = 轉速 (min⁻¹)

V = 切削速度 (m/min)

$\pi = 3.14$ (圓周率)

D = 立銑刀刃徑 (mm)

■ 進給速度

.....即每分鐘內工作台進給的速度。可通過下述公式求出。

$$F = N \times Z \times f$$

F = 進給速度 (mm/min)

N = 轉速 (min⁻¹)

Z = 立銑刀刀刃數

f = 每刃進給量 (mm/1刃)

$$f = \frac{F}{N \times Z}$$

f = 每刃進給量 (mm/1刃)

F = 進給速度 (mm/min)

N = 轉速 (min⁻¹)

Z = 立銑刀刀刃數

■ 加工時間

.....即切削工件材料所需的時間。可通過下述公式求出。

$$T_c = \frac{L}{F}$$

T_c = 加工時間 (min)

L = 工作台總進給長度

(工件材料長度+立銑刀刃徑D)

F = 進給速度 (mm/min)

- 實際加工時，請根據使用情況，再參考上述計算公式並對切削條件進行調整的基礎上使用。